

Wskazówka montażowa centralnego wysprzęglika 510 0016 10

Marka pojazdu:
Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

Nr LuK: 510 0016 10

Nr OE: 02F 141 671 A
02F 141 671 B

Podczas montażu wysprzęglika należy zwrócić uwagę, aby łożysko (1) było odwrócone płaską częścią do docisku!



Fot. 1: 510 0016 10

Wyjęte wcześniej z centralnego wysprzęglika łożysko, mogło być ponownie włożone odwrotną stroną, co uniemożliwi jego prawidłowe działanie, prowadząc do uszkodzenia końcówek sprężyny talerzowej i głośnej pracy.

Uwaga:
Reklamacje z śladami błędnego montażu nie będą uwzględniane.



Fot. 2: **Błędnie**

Przyczyna:

- prowadnica łożyska (fot. 2) ociera o sprężynę talerzową
- łożysko trze o korpus wysprzęglika



Fot. 3: **Prawidłowo**

Aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła i dodatkowej naprawy, konieczne jest sprawdzenie właściwej pozycji łożyska w wysprzęgliku (fot. 3).

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.LuK-AS.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 05.2008

LuK 0006

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG